

Sostituzione dell'assieme motoriduttore ribaltamento bacinella con supporto per i modelli IMF28-35-58

Attenzione per sostituire l'assieme motoriduttore ribaltamento bacinella sui modelli IMF28-35-58 procedere nel seguente modo:

1. smontare l'assieme motoriduttore ribaltamento bacinella (rif. A);
2. se presente, togliere la **molla alleggerimento indicata con il rif. B** (cod. 20810);
3. montare il nuovo assieme motoriduttore ribaltamento bacinella rif. C (la versione attuale ha una sola molla)

La molla di alleggerimento è stata rimossa dalla piastra supporto evaporatore a partire dalle seguenti matricole:

* IMF28 – n° 380603

* IMF35 – n° 382386

* IMF58 – n° 378263

